

فروشگاه اینترنتی سیان شاپ
ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق
www.seeanshop.com

در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات HIOKI و KYORITSU محصول کشور ژاپن، ابزارهای برندهای HANNA و FLUKE و محصول کشور آمریکا، ابزارهای TESTO محصول کشور آلمان، تجهیزات KIMO محصول کشور فرانسه و همچنین تجهیزات صنعتی LUTRON محصول کشور تایوان و ... وجود دارد.



شرکت فنی مهندسی سیانکو
تلفن تماس: 051-37133896 و 021-47627010
www.seeanco.com & www.seeanco.ir

تهران، میدان صادقیه، برج گلدیس
مشهد، خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان هشت



Benetech GM200 Film/Coating Thickness Gauge

ضخامت سنج
BENETECH GM200




ضخامت سنج رنگ BENETECH GM200

یک دستگاه ضخامت سنج دیجیتال با قابلیت اندازه گیری با دقت و سرعت بالا بدون هیچ عامل منحرف کننده قادر به اندازه گیری ضخامت رنگ ، ضخامت فلزات آبکاری شده و فیلم ها می باشد. موارد استفاده ضخامت سنج بنتک مدل GM200 در کارخانه ها کارگاه های فلزی ، صنعت شیمیایی ، بازرگانی کالاها و دیگر رشته ها می باشد.

جدول مشخصات فنی

Measurement ranges	0 ~ 1.80mm/0 ~ 71.0 mil
Resolution	0.01mm/1mil
Measurement error	± 0. 03mm
Min. diameter of substrate	50mm
Min. thickness of substrate	0. 5mm
Power supply	2*1. 5V AAA batteries
Operating temperature range	0 ~ 40°C
Operating humidity range	10~95%RH
Overall dimensions	65*31*108mm
Weight	63. 98g(exclusive of batteries)

BENETECH
GM200

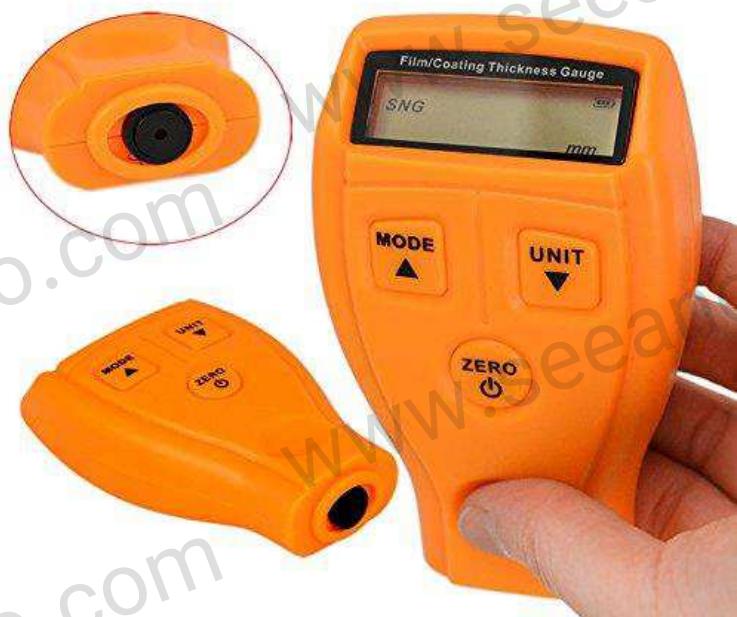

عملکرد دستگاه:

- 1 اندازه گیری ضخامت سطح غیر مغناطیسی بر روی فلزات مغناطیسی.
- 2 اندازه گیری تک مد یا سینگل مد ، اندازه گیری مداوم و اندازه گیری اختلاف مقادیر
- 3 کالیبراسیون نقطه صفر - دارای قابلیت کالیبراسیون پایه و همچنین در دو نقطه
- 4 واحدهای اندازه گیری متریک و امپریالی در اندازه گیری بصورت آپشنال
- 5 دارای چراغ زمینه
- 6 خاموش شدن خودکار

کلیدهای دستگاه:

-
- 1 Zero : کلید قابل استفاده برای روشن و خاموش کردن دستگاه کالیبراسیون نقطه صفر و کنترل چراغ زمینه.
-
- 2 Mode: سوییچ یا تعویض حالت های اندازه گیری و کالیبراسیون مقادیر افزایشی
-
- 3 unit: سوییچ یا تعویض واحد های اندازه گیری و کالیبراسیون مقادیر کاهشی

BENETECH GM200



اندازه گیری ضخامت سطح پوششی :

- ابتدا کلید پاور دستگاه را در هوای آزاد بطوری که روی سطح خاصی نباشد. بزنید تا دستگاه روشن شود و همزمان با روشن شدن صدای بیب شنیده می شود. که بیانگر امادگی دستگاه برای اندازه گیری میباشد.

دستگاه بصورت خودکار بعد از روشن شدن بر روی حالت اندازه گیری تک مد یا سینگل مد می باشد.

- پراب دستگاه را به آرامی و با ملاحظه بر روی پوشش فلزی مورد نظر قرار دهید. دستگاه دو بار صدای بیب می دهد. صفحه نمایش دستگاه در گوشه چپ بالا واحد Fe را نمایش می دهد که نشانگر مقدار ضخامت سطح پوششی است.
- شما می توانید کلید مد mode را فشار دهید و یکی از حالت های اندازه گیری را انتخاب کنید.

4-حالات های اندازه گیری :

- حالت اندازه گیری تکی یا سینگل مد : بدین معنا می باشد که تنها یک داده در هر بار اندازه گیری را برای کاربر نمایش می دهد .
- حالت اندازه گیری متداول و پشت سر هم : بدین معنا که کاربر می تواند اندازه گیری های پشت سر هم بدون برداشتن پраб از روی سطح را انجام دهد.
- اندازه گیری اختلاف مقدار : اختلاف مقادیر اندازه گیری اولیه و اخرین مقدار نمایش داده شده بر روی صفحه می باشد.

5-کلید unit را زده و واحد اندازه گیری را مشخص می کنید. واحد های mil و میکرو متر قابل انتخاب می باشد.

6-در صورتی که دستگاه را روی پوشش قرار دهید سپس آن را روشن کنید صفحه نمایش ERR را نمایش می دهد و دستگاه بصورت خودکار خاموش می شود. این هشداری برای روشن شدن غیر حرfe ای و نادرست است.

7-چراغ زمینه : هنگام اندازه گیری در محیط های تاریک شما می توانید با فشردن کلید پاور دستگاه، آن را روشن و یا خاموش کنید.



calibration
GM200

روش های کالیبراسیون BENETECH GM200 به صورت زیر می باشد:
دارای سه روش پایه، نقطه صفر و دو نقطه کالیبراسیون می باشد.

1. روش کالیبراسیون پایه :

برای استفاده طولانی مدت بدون استفاده از پراب ضخامت سنج مورد نیاز است 7 نقطه کالیبراسیون استاندارد برای واحد میلی متر وجود دارد.
شش استاندارد به ترتیب زیر می باشد. 0.04-0.06 , 0.09-0.11 , 0.22-0.28 , 0.45-0.55 , 0.09-1.05 , 1.90-2.00 , 0.90-1.05 , 1.90-2.00 بر اساس ضخامت میلی متر

کلید MD MODE را نگه دارید و کلید پاور را همزمان بزنید تا صفحه نمایش روشن و صدای بیب شنیده شود سپس صفحه نمایش مقدار 0.0 را نمایش می دهد و واحدی به نشانه C. در گوشه پایین سمت راست نمایش داده خواهد شد. سپس پراب دستگاه را روی یک سطح فلزی بدون پوشش موجود در کیف کالیبراسیون قرار دهید تا صفحه نمایش عدد 0.0 را نشان دهد و صدای دو بوق شنیده شود در این هنگام کالیبراسیون 0.0 انجام شده است.


پراب را از روی سطح بر دارید در این هنگام مقداری حدود 50 میلیمتر را نمایش می دهد سپس کالیبراسیون دوم را انجام دهید پраб را روی فیلم قرار دهید مقدار نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش را با استفاده از کلیدهای افزایشی و کاهشی روی دستگاه تغییر دهید تا زمانی که مقدار نمایش داده شده بر روی صفحه با فیلم های کالیبراسیون مطابقت کند. دو مرتبه بوق زدن دستگاه به معنی تمام شدن مرحله دوم کالیبراسیون می باشد . مقدار سوم بر روی صفحه LCD نمایش داده می شود. این کار را تا زمانی که آخرین فیلم کالیبراسیون کالیبر شود تکرار کنید. در هر مرحله دستگاه به روش قبل کالیبره می شود. سپس صفحه LCD کلمه OVER را نمایش می دهد، دو بوق زده میشود. و دستگاه خاموش خواهد شد این عملکرد نشان دهنده تمام شدن کالیبراسیون می باشد

بعد از تکمیل کالیبراسیون پایه ، گیج ضخامت سنج می تواند برای اندازه گیری ضخامت هر سطحی پوشیده شده با هر چیزی از جنس که برای کالیبراسیون استفاده شد مورد استفاده قرار گیرد.

2. کالیبراسیون نقطه صفر : دستگاه را در هوای آزاد روشن کنید به آرامی دستگاه را روی سطح موردنظر قرار دهید و کلید ZERO را بزنید سپس صفحه نمایش عدد 0.0 را نشان می دهد با این عمل کالیبراسیون نقطه صفر انجام شده است.

3. کالیبراسیون در دو نقطه : ابتدا کالیبراسیون نقطه صفر را انجام دهید. سپس فیلم کالیبراسیون 1000 میلی متر را تست کنید، شما مقداری معادل 1005 میلی متر را مشاهده می کنید. بدون جدا کردن پраб کلیدهای افزایشی و کاهشی دستگاه را بزنید تا به عدد نمایشی 1000 میلی متر برسد. سپس پраб را جدا کنید و با این کار کالیبراسیون به پایان می رسد.

BENETECH GM200

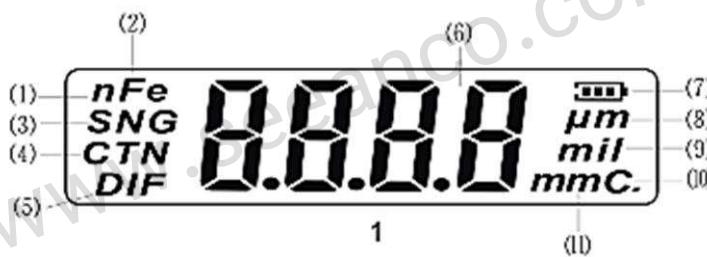

نمادهای نمایشی دستگاه : بر اساس شکل 1

(1) بدون استفاده

(2) بدون استفاده Fe

(3) اندازه گیری تکی یا سینگل مد SNG

(4) اندازه گیری مداوم و پشت سر هم CTN

(5) اندازه گیری اختلاف مقادیر DIF

(6) اعداد مقادیر اندازه گیری شده

(7) وضعیت باتری

(8) واحد میکرو متر μm : بدون استفاده

(9) MiL : یک واحد متريک 1 ميل = 0.0254 ميليمتر

(10) C. در حال کالibrاسيون


(11) mm : یک واحد امپريالي 1mm = 39.4mil

BENETECH
GM200



1.5V AAA battery

- اجزاء : براساس شکل 2
- (A) صفحه نمایش
 - (B) کلید MODE: برای تعویض یا سوییچ مدهای اندازه گیری یا افزایش مقادیر در حین انجام کالیبراسیون می باشد.
 - (C) کلید UNIT: برای تعویض یا سوییچ واحدهای اندازه گیری دستگاه قابل استفاده می باشد. همچنین برای کاهش مقادیر در حین کالیبراسیون استفاده می شود.
 - (D) کلید پاور و ZERO : کلید روشن و خاموش دستگاه ، کالیبراسیون نقطه صفر و کنترل چراغ زمینه
 - (E) پرتاب دستگاه
 - (F) جایگاه باتری

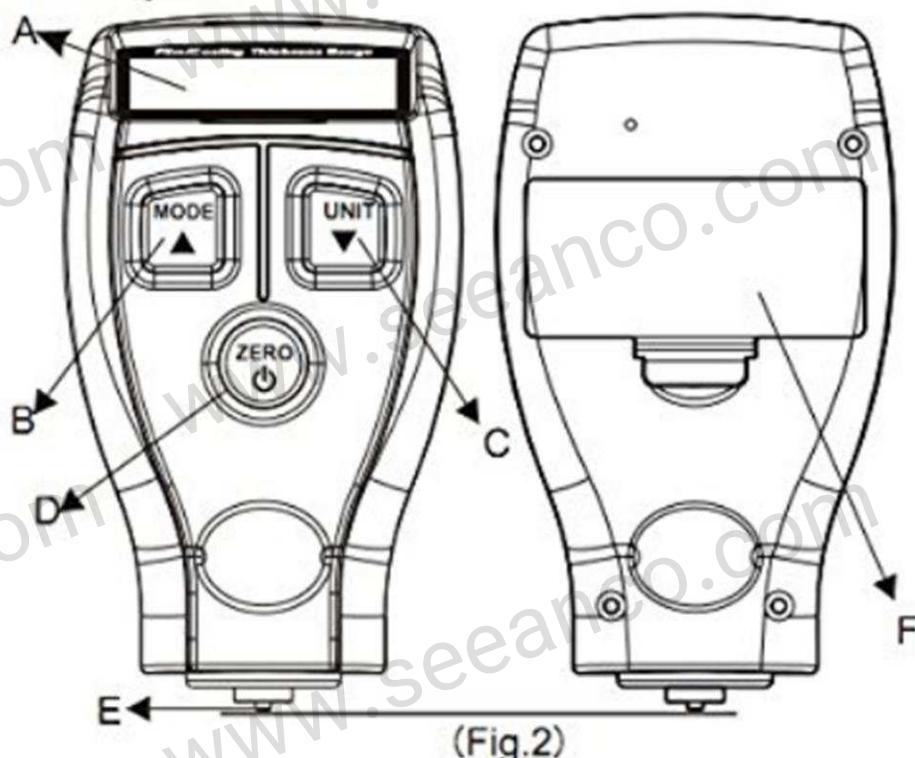

احتیاط:

فاکتورهایی که باعث اختلال در دقت دستگاه می‌شوند: اندازه‌گیری در نواحی مغناطیسی، سرما و گرمای تصادفی حین اندازه‌گیری، هیچگاه بالاتر از ناحیه و بازه اندازه‌گیری نشود. زیرا باعث از بین رفتن تنظیمات کالibrاسیون دستگاه خواهد شد. اندازه‌گیری ضخامت لبه‌ها بدلیل حساس بودن گیج پیشنهاد نمی‌شود. سطح خمیده شده در اندازه‌گیری تاثیر دارد. و ارتباط عکس داشته که با افزایش خمیدگی شعاع کاهش می‌یابد. صیقلی بودن و صاف بودن سطح پیشنهاد می‌شود زیرا سطوح سخت و خراب در اندازه‌گیری مشکل ایجاد می‌کند. و سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز بوده و عاری از گرد و غبار باشد.

BENETECH GM200

